



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Analisis Spektrum Vibrasi Pada Motor Cooling Tower 2 di WHRS PT. Cemindo Gemilang Bayah



PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA KONVERSI ENERGI

JURUSAN TEKNIK MESIN

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

AGUSTUS, 2024



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Analisis Spektrum Vibrasi Pada Motor Cooling Tower 2 di WHRS PT. Cemindo Gemilang Bayah

SKRIPSI

Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana Terapan Program Studi Teknologi Rekayasa Konversi Energi, Jurusan Teknik Mesin

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**
Oleh:
Dhimas Rizky Anugrah Wibawaputra
NIM: 2002321044

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA KONVERSI ENERGI
JURUSAN TEKNIK MESIN
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
AGUSTUS, 2024**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

HALAMAN PERSETUJUAN LAPORAN SKRIPSI

Analisis Spektrum Vibrasi Pada Motor Cooling Tower 2 WHRS di PT. Cemindo Gemilang Bayah

Oleh:

Dhimas Rizky Anugrah Wibawaputra

NIM. 2002321044

Program Studi Teknologi Rekayasa Konversi Energi

Laporan Skripsi telah disetujui oleh pembimbing

Pembimbing 1

Dr. Gun Gun Ramdlan Gunadi, S.T., M.T.
NIP. 197111142006041001

Pembimbing 2

Budi Santoso, Ir., M.T.
NIP. 195911161990111001

Kepala Program Studi
Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Konversi Energi

Yuli Mafendro Dode Eka Saputra, S.Pd., M.T.
NIP. 199403092019031013



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Analisis Spektrum Vibrasi Pada Motor Cooling Tower 2 WHRS di PT. Cemindo Gemilang Bayah

Oleh:

Dhimas Rizky Anugrah Wibawaputra

NIM. 2002321044

Program Studi Teknologi Rekayasa Konversi Energi

Telah berhasil dipertahankan dalam sidang sarjana terapan di hadapan Dewan Pengaji pada tanggal 15 Juli 2024 dan diterima sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan pada Program Studi Teknologi Rekayasa Konversi Energi Jurusan Teknik Mesin

No.	Nama	Posisi Pengaji	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Dr. Gun Gun Ramdhan Gunadi, S.T., M.T. NIP. 197111142006041001	Ketua Sidang		
2.	Rahmat Subarkan, S.T., M.T. NIP. 197601202003121001	Pengaji 1		22/8/24
3.	Dr. Candra Damis Widiawaty, S.T.P., M.T. NIP. 198201052014042001	Pengaji 2		22/8/24

Depok, 21 Agustus 2024

Disahkan oleh:

Ketua Jurusan Teknik Mesin





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dhimas Rizky Anugrah Wibawaputra

NIM : 2002321044

Program Studi : Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Konversi Energi

Menyatakan bahwa yang dituliskan di dalam Laporan Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri bukan jiplakan (plagiasi) karya orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat, gagasan, atau temuan orang lain yang terdapat di dalam Laporan Skripsi telah saya kutip dan saya rujuk sesuai dengan etika ilmiah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya

Jakarta, 15 Juli 2024



Dhimas Rizky Anugrah Wibawaputra
NIM. 2002321044



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

ANALISIS SPEKTRUM VIBRASI PADA MOTOR COOLING TOWER 2 WHRS di PT. CEMINDO GEMILANG BAYAH

Dhimas Rizky Anugrah Wibawaputra¹⁾, Gun Gun Ramdlan Gunadi¹⁾, Budi Santoso¹⁾

¹⁾Program Studi Teknologi Rekayasa Konversi Energi, Jurusan Teknik Mesin, Politeknik Negeri Jakarta, Kampus UI Depok 16424

Email: dhimas.rizkyanugrahwibawaputra.tm20@mhs.pnj.ac.id

ABSTRAK

Waste Heats Recovery System (WHRS) adalah pembangkit listrik berbasis pemanfaatan limbah panas yang ramah lingkungan. Peralatan berputar penting dalam industri pembangkit tenaga listrik. Salah satu gangguan pada peralatan berputar adalah vibrasi. Vibrasi dapat disebabkan oleh beragam sumber. Salah satu komponen berputar pada WHRS adalah motor *cooling tower* yang berfungsi sebagai penggerak *fan*. Terjadi peningkatan vibrasi pada saat pengukuran menggunakan *vibration meter*. Dilakukan pengukuran selanjutnya menggunakan *vibration analyzer* yang menghasilkan spektrum vibrasi. Hasil analisa spektrum adanya amplitudo tinggi pada 1X dan beberapa 2X dan 3X di sisi aksial menunjukkan bahwa penyebab terjadinya vibrasi adalah *misalignment*. Perbaikan dengan metode *laser alignment* dilakukan berdasarkan analisis spektrum vibrasi. Hasil perbaikan menunjukkan adanya penurunan nilai vibrasi pada bagian motor DE dan NDE sisi aksial yang awalnya 14,5 mm/s dan 11,5 mm/s menjadi 5,8 mm/s dan 6,4 mm/s.

Kata kunci: Peralatan berputar, Vibrasi, Spektrum, *Misalignment*

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

ABSTRACT

Waste Heats Recovery System (WHRS) is a power plant based on environmentally friendly waste heat utilisation. Rotating equipment is important in the power generation industry. One of the disturbances in rotating equipment is vibration. Vibration can be caused by a variety of sources. One of the rotating equipment in WHRS is a cooling tower motor that functions as a fan drive. There is an increase in vibration when measured using a vibration meter. Further measurements were taken using a vibration analyzer which produced a vibration spectrum. The results of spectrum analysis of the presence of high amplitude at 1X and some 2X and 3X on the axial side indicate that the cause of vibration is misalignment. Repair with the laser alignment method is carried out based on the analysis of the vibration spectrum. The repair results show a decrease in vibration values on the DE and NDE axial side of the motor from 14.5 mm/s and 11.5 mm/s to 5.8 mm/s and 6.4 mm/s, respectively.

Keywords: Rotating equipment, Vibration, Spectrum, Misalignment

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Analisis Spektrum Vibrasi Pada Motor Cooling Tower 2 WHRS di PT. Cemindo Gemilang Bayah”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Sarjana Terapan Program Studi Teknologi Rekayasa Konversi Energi, Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Jakarta.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada terhingga kepada:

1. Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Eng. Muslimin, S.T, M.T., IWE., selaku Ketua Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Jakarta.
3. Bapak Yuli Mafendro Dedet Eka Saputra, S.Pd., M.T. selaku Kepala Program Studi Teknologi Rekayasa Konversi Energi.
4. Bapak Dr. Gun Gun Ramdlan Gunadi, S.T., M.T., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penelitian skripsi ini.
5. Bapak Budi Santoso, Ir. M.T., selaku selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penelitian skripsi ini.
6. Para mentor yang sudah membantu dalam memperoleh data serta membimbing penelitian skripsi ini.
7. Kedua orang tua yang selalu mendoakan dan senantiasa memberikan dukungan kepada penulis.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

8. Ratri Ayu Fatmarindra Wibawaputri selaku kakak penulis yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
9. Teman-teman Program Studi Teknologi Rekayasa Konversi Energi tahun 2020 yang telah memberi dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua pihak yang telah berkontribusi yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun tidak mengurangi rasa hormat penulis.

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak terutama pada bidang perawatan mesin.

Jakarta, 15 Juli 2024

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**
Dhimas Rizky Anugrah Wibawaputra
NIM. 2002321044



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	10
DAFTAR TABEL	13
DAFTAR GAMBAR	14
BAB I PENDAHULUAN	16
1.1 Latar Belakang Penelitian	16
1.2 Rumusan Masalah Penelitian	17
1.3 Batasan Masalah Penelitian	17
1.4 Tujuan Penelitian	17
1.5 Manfaat Penelitian	18
1.6 Sistematika Penulisan Skripsi	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
2.1 Landasan Teori	20
2.1.1 <i>Cooling Tower</i>	20
2.1.1.1 Bagian-Bagian <i>Cooling Tower</i>	21
2.1.1.2 Spesifikasi Motor <i>Cooling Tower</i> WHRS	24
2.1.2 Motor	24
2.1.2.1 Motor DC	26
2.1.2.2 Motor AC	26
2.1.3 Vibrasi	28
2.1.3.1 Karakteristik Vibrasi	29
2.1.3.2 Amplitudo Descriptor	31
2.1.4 <i>Transducer</i>	32
2.1.5 Pemilihan Sensor Vibrasi	34
2.1.6 Pemasangan Sensor Vibrasi	35



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

2.1.7 Sinyal Vibrasi	36
2.1.7.1 Domain Waktu.....	37
2.1.7.2 Domain Frekuensi	38
2.1.8 Penyebab Vibrasi.....	39
2.1.8.1 <i>Unbalance / Imbalance</i>	39
2.1.8.2 <i>Misalignment</i>	42
2.1.8.3 <i>Loosenes</i>	43
2.1.9 Standar Vibrasi	45
2.1.10 <i>Coupling</i>	46
2.2 Kajian Literatur	48
2.3 Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis	52
2.3.1 Kerangka Pemikiran	52
2.3.2 Pengembangan Hipotesis.....	52
BAB III METODE PENELITIAN	53
3.2 Objek Penelitian	53
3.3 Metode Pengambilan Sampel	53
3.1 Jenis Penelitian	53
3.4 Jenis dan Sumber Data Penelitian	54
3.5 Alat Ukur	55
3.5.1 Vibration Meter	55
3.5.2 <i>Vibration Analyzer</i>	56
3.5.3 <i>Laser Alignment</i>	56
3.6 Metode Pengumpulan Data	57
3.7 Metode Analisa Data	58
3.8 Cara Pengukuran.....	58
3.8.1 <i>Vibration Meter</i>	58
3.8.2 <i>Vibration Analyzer</i>	58
3.8.3 <i>Laser Alignment</i>	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	61
4.1 Tren Vibrasi Sebelum Perbaikan.....	61
4.2 Spektrum Vibrasi Sebelum Perbaikan	62
4.2.1 Motor DE Horizontal.....	62



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

4.2.3 Motor DE Aksial	64
4.2.4 Motor NDE Horizontal.....	65
4.2.5 Motor NDE Vertikal.....	66
4.2.6 Motor NDE Aksial	67
4.2.7 Pengukuran Sebelum Perbaikan	68
4.3 Hasil Analisa Vibrasi Sebelum Perbaikan	71
4.4 Perbaikan <i>Alignment</i>	72
4.5 Tren Vibrasi Setelah Perbaikan	72
4.6 Spektrum Vibrasi Setelah Perbaikan	74
4.6.1 Motor DE Horizontal	74
4.6.2 Motor DE Vertikal	75
4.6.3 Motor DE Aksial.....	76
4.6.4 Motor NDE Horizontal	77
4.6.5 Motor NDE Vertikal	78
4.6.7 Pengukuran Setelah Perbaikan	80
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	82
5.1 Kesimpulan.....	82
5.2 Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	85

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Spesifik Motor Cooling Tower WHRS.....	24
Tabel 4.1 Standar Toleransi Alignment	71





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Posisi Cooling Tower Terhadap Siklus Rankine.....	20
Gambar 2.2 Rangka / Casing Cooling Tower	21
Gambar 2.3 Fan Cooling Tower	21
Gambar 2.4 Gear Box Cooling Tower	21
Gambar 2.5 Motor Cooling Tower	22
Gambar 2.6 Drive Shaft Cooling Tower	22
Gambar 2.7 Filler Cooling Tower.....	23
Gambar 2.8 Water Sprinkler	23
Gambar 2.9 Basin Cooling Tower	24
Gambar 2.10 Prinsip Dasar dari Kerja Motor Listrik	25
Gambar 2.11 Motor Arus DC	26
Gambar 2.12 Motor Sinkron	27
Gambar 2.13 Motor Induksi.....	28
Gambar 2.14 Sistem Getaran pada Pegas	28
Gambar 2.15 Karakteristik Vibrasi	29
Gambar 2.16 Deskriptor Amplitudo	31
Gambar 2.17 Sensor Simpangan Tak Kontak Kelengkapan dan Cara Pemasangan.....	32
Gambar 2.18 Skema Pemasangan dan Diagram Transducer Non-Kontak Pada Rumah Bearing.....	33
Gambar 2.19 Transducer Kecepatan	33
Gambar 2.20 Transducer Percepatan	34
Gambar 2.21 Daerah Sinyal Frekuensi	35
Gambar 2.22 Lokasi Sensor Getaran	36
Gambar 2.23 Domain Waktu	37
Gambar 2.24 Kombinasi Antara 2 Buah Getaran Dalam Domain Waktu	37
Gambar 2.25 Domain Frekuensi	38
Gambar 2.26 Hubungan Antara Data Domain Waktu dan Domain Frekuensi	38
Gambar 2.27 Kombinasi Antara Gelombang Domain Waktu dan Domain Frekuensi	39
Gambar 2.28 Static Imbalance	40
Gambar 2.29 Couple Imbalance	40
Gambar 2.30 Dynamic Imbalance	41
Gambar 2.31 Imbalance: Overhung Machines	41
Gambar 2.32 Imbalance: Vertical Machines.....	42
Gambar 2.33 Misalignment	42
Gambar 2.34 Angular Misalignment	42
Gambar 2.35 Parallel Misalignment	43
Gambar 2.36 Rotating Looseness	44
Gambar 2.37 Structural Looseness	44
Gambar 2.38 Pedestrial Bearing Looseness.....	45
Gambar 2.39 Standar Vibrasi ISO 10816-3	45
Gambar 2.40 Muff Coupling.....	47



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Gambar 2.41 Clamp Coupling	47
Gambar 2.42 Flange Coupling	47
Gambar 2.43 Bushed pin-type coupling	48
Gambar 2.44 Universal Coupling	48
Gambar 2.45 Oldham Coupling	48
Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian	54
Gambar 3.2 Cooling Tower WHRS	53
Gambar 3.3 Vibration Meter	55
Gambar 3.4 Vibration Analyzer	56
Gambar 3.5 Laser Alignment	56
Gambar 3.6 Posisi Penempatan Sensor	57
Gambar 3.7 Pengukuran Dimensi Mesin	60
Gambar 4.1 Tren Vibrasi Sebelum Perbaikan	61
Gambar 4.2 Spektrum Motor DE Horizontal Sebelum Perbaikan	622
Gambar 4.3 Spektrum Motor DE Vertikal Sebelum Perbaikan	633
Gambar 4.4 Spektrum Motor DE Aksial Sebelum Perbaikan	644
Gambar 4.5 Spektrum Motor NDE Horizontal Sebelum Perbaikan	655
Gambar 4.6 Spektrum Motor NDE Vertikal Sebelum Perbaikan	666
Gambar 4.7 Spektrum Motor NDE Aksial Sebelum Perbaikan	677
Gambar 4.8 Skema dan Dimensi Mesin (Cooling Tower)	688
Gambar 4.9 Pengukuran Soft Foot Sebelum Perbaikan	69
Gambar 4.10 Pengukuran Alignment Sebelum Perbaikan Sisi Vertikal	69
Gambar 4.11 Pengukuran Alignment Sebelum Perbaikan Setelah Perbaikan	71
Gambar 4.12 Perbaikan Alignment	72
Gambar 4.13 Tren Vibrasi Setelah Perbaikan	73
Gambar 4.14 Spektrum Motor DE Horizontal Setelah Perbaikan	74
Gambar 4.15 Spektrum Motor DE Vertikal Setelah Perbaikan	75
Gambar 4.16 Spektrum Motor DE Aksial Setelah Perbaikan	76
Gambar 4.17 Spektrum Motor NDE Horizontal Setelah Perbaikan	77
Gambar 4.18 Spektrum Motor NDE Vertikal Setelah Perbaikan	78
Gambar 4.19 Spektrum Motor NDE Aksial Setelah Perbaikan	79
Gambar 4.20 Pengukuran Alignment Setelah Perbaikan Sisi Vertikal	80
Gambar 4.21 Pengukuran Alignment Setelah Perbaikan Sisi Horizontal	81



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Salah satu pabrik semen terintegrasi di Indonesia adalah PT. Cemindo Gemilang Bayah yang didukung oleh tambang yang dioperasikan dan dimiliki untuk bahan baku utama, pelabuhan laut untuk mendukung bahan baku yang masuk dan produk yang keluar untuk pasar domestik dan internasional, 1 x 60 MW *Captive Power Plant* untuk memasok listrik secara eksklusif untuk pengoperasian pabrik semen dan pelabuhan, dan 2 x 15 MW pembangkit listrik berbasis pemanfaatan limbah panas yang ramah lingkungan (PT. Cemindo Gemilang). Dalam pelaksanaannya, pembangkit listrik tentu menggunakan peralatan berputar.

Peralatan berputar adalah peralatan yang sangat penting dalam industri pembangkit tenaga listrik, baik yang berfungsi sebagai peralatan pengiriman seperti pompa dan motor, maupun yang berfungsi sebagai peralatan konversi energi seperti turbin. Karena frekuensi kerja yang terus-menerus, maka peralatan tersebut memerlukan perawatan yang harus dilaksanakan secara berkala. Hal ini jika terjadi gangguan yang tidak terduga, maka harus segera dilakukan tindakan pencegahan agar tidak terjadi kerusakan yang lebih besar (Patrari Jaya Utama). Salah satu gangguan yang dapat terjadi pada peralatan berputar adalah vibrasi.

Pada mesin berputar, vibrasi dapat disebabkan oleh beragam sumber seperti kerusakan pada *bearing*, poros, atau kedudukan mesin tersebut. Vibrasi dapat diketahui secara visual (melihat dan mendengar) maupun secara teknis (menggunakan peralatan *vibration meter* atau *vibration analyzer*) (Feriyanto, 2017).

Salah satu peralatan berputar yang digunakan pada perusahaan ini adalah motor di *cooling tower* yang berfungsi sebagai penggerak *fan*. Terdapat fenomena kenaikan vibrasi pada motor cooling tower 2 WHRS yang dapat dilihat



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

nilai vibrasinya dari tim patroli turbin menggunakan *vibration meter*. Setelah terlihat adanya kenaikan vibrasi, maka dilakukan pengukuran lebih lanjut pada bagian *Drive End* (DE) dan *Non-Drive End* (NDE) motor *cooling tower* 2 WHRS. Hasil dari pengukuran dapat dilakukan analisis dan diagnosa untuk memprediksi penyebab vibrasi tinggi dan langkah yang dapat dilakukan guna menurunkan vibrasi yang terjadi.

Dampak dari kenaikan vibrasi adalah dapat menyebabkan kerusakan komponen hingga kerusakan *bearing*. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menimbulkan dampak lebih besar yang dapat ditimbulkan.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakangnya, penelitian ini memiliki beberapa permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Apa yang menyebabkan vibrasi tinggi pada motor *cooling tower* 2 WHRS 2x15 MW?
2. Bagaimana langkah penanganan terkait vibrasi tinggi pada motor *cooling tower* 2 WHRS 2x15 MW?

1.3 Batasan Masalah Penelitian

Penulis telah menentukan batasan masalah pada topik yang akan dipelajari agar penelitian yang dilakukan menjadi lebih terarah dan terstruktur. Batasan masalah yang diterapkan oleh penulis, yaitu:

1. Penelitian ini dilaksanakan di WHRS 2x15 MW PT. Cemindo Gemilang Bayah
2. Objek yang diteliti merupakan motor *cooling tower* 2 WHRS 2x15 MW
3. Tren data vibrasi pengukuran pada Oktober 2023

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu:

1. Melakukan analisa vibrasi sebelum perbaikan
2. Menentukan penyebab vibrasi tinggi pada motor *cooling tower* 2 WHRS



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

3. Menentukan langkah penanganan terkait vibrasi tinggi pada motor *cooling tower 2 WHRS 2x15 MW*
4. Melakukan analisa vibrasi setelah perbaikan

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mahasiswa, penelitian ini dapat mengasah dan meningkatkan kompetensi dalam bidang perawatan, khususnya kemampuan menganalisis penyebab terjadinya vibrasi tinggi.
2. Untuk Politeknik Negeri Jakarta, penelitian ini dapat menjadi referensi pembelajaran mengenai vibrasi.
3. Untuk PT. Cemindo Gemilang Bayah, penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan mengenai analisa vibrasi motor *cooling tower 2 WHRS*.

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan pada penelitian skripsi ini mengacu pada ketentuan berikut ini:

BAB I Pendahuluan

Bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas kajian teori atau konsep yang digunakan berdasarkan literatur untuk mendukung penelitian ini.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini membahas mengenai metode yang digunakan untuk pemecahan masalah penelitian ini yang meliputi objek penelitian, pengambilan sampel, jenis dan sumber data, pengumpulan data, dan analisa data.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini membahas hasil penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian dengan menjabarkan hasil analisis yang dilengkapi dengan gambar sebagai pendukung penelitian.

BAB V Penutup

Bab ini membahas kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan membahas saran yang merupakan saran perbaikan berdasarkan hasil analisa.





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Nilai vibrasi pada motor *cooling tower* 2 WHRS berdasarkan ISO 10816-3 menunjukkan bahwa nilai vibrasi tertinggi terdapat pada sisi aksial bagian motor DE dan NDE sebesar 14,5 mm/s dan 11,5 mm/s. Nilai tersebut berada pada kategori merah di Zona D sehingga dikatakan waspada.
2. Pada spektrum vibrasi di sisi aksial bagian motor DE dan NDE didapatkan hasil pembacaan dominan pada 1X dan beberapa pada 2X dan 3X RPM. Hasil pembacaan spektrum vibrasi bahwa penyebab vibrasi tinggi adalah *misalignment*.
3. Perbaikan yang dilakukan adalah melakukan *re-alignment* pada bagian motor DE dan NDE dengan metode *laser alignment*. Hasil dari perbaikan tersebut adalah adanya penurunan nilai vibrasi tertinggi pada sisi aksial bagian motor DE dan NDE sebesar 5,8 mm/s dan 6,4 mm/s. menjadi kategori jingga di Zona C sehingga dikatakan dapat beroperasi jangka pendek.

5.2 Saran

1. Perlu dilakukan pengecekan keseimbangan pada *gearbox* karena adanya indikasi pada spektrum sisi vertikal.
2. Perlu dilakukan *reinforcement* pada bagian motor untuk menahan getaran aksial pada sisi motor.
3. Pembuatan rumahan untuk melindungi motor agar tidak langsung terkena paparan udara air laut yang dapat mempercepat korosi pada bagian motor.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR PUSTAKA

- Budiawan, Raharjo, & Prasetyo. (2019). Inspeksi Getaran Pada Turbin Uap Penggerak Pompa. *Jurnal Teknik Mesin*, 14(1), 7-14.
- Direktorat Tenaga Kependidikan. (2008). *PENDEKATAN, JENIS, DAN METODE PENELITIAN PENDIDIKAN*. Jakarta.
- Erapabrianto, Heryanto, & Badaruddin. (2019, Mei). Analisis Penyebab Vibrasi Abnormal Generator PLTG 4.1 PADA PT.PJB Unit Pembangkitan Muara Tawar. *Jurnal Teknologi Elektro*, 10(2), 137-144.
- Feriyanto, Y. (2017). www.caesarvery.com. Retrieved from Analisa Vibrasi Pada Rotating Equipment, Best Practice Experience in Power Plant.
- Fluke Deutschland GmbH. (2023). *VIBSCANNER® 2 Operating Instructions* (Vol. 1). Ismaning, München, Germany.
- Fluke Reliability. (2020). *Touch on-board help* (Vol. 2).
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23* (Vol. 8). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handoyo, Y. (2015, Februari). Analisis Performa Cooling Tower LCT 400 Pada PT. XYZ, Tambun Bekasi. *Jurnal Ilmiah Teknik Mesin*, 3(1), 38-52.
- Haryadi, D. I. (2012). *Modul Pelatihan Analisis Vibrasi*. Politeknik Negeri Bandung.
- Himawan, N. (2021). *Root Cause Analysis Terjadinya Vibrasi Beban Berlebih Pada Motor 3 Fasa*. Laporan Tugas Akhir, Politeknik Negeri Jakarta, Jurusan Teknik Mesin.
- Ickwanda. (2019). *SIMULASI GETARAN PADA PIRINGAN TUNGGAL AKIBAT PERUBAHAN PUTARAN*. Tugas Akhir, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, FAKULTAS TEKNIK, Medan.
- Krodkiewski, J. (2008). *Mechanical Vibration*. The University of Melbourne .
- Kusumadewi, A. (2022). *Analisa Kerusakan Bearing Pada Pompa Diesel Fire Fighting PT PJB UP Muara Tawar*. Laporan Tugas Akhir, Politeknik Negeri Jakarta, Jurusan Teknik Mesin, Depok.
- Leon, R. T. (2012). *Vibration Measurement for Rotatory Machines*. Bachelor's Thesis, HAMK University of Applied Sciences, Degree Programme in Automation Engineering, Valkeakoski.
- Michael, Isranuri, I., M. Sabri, Abda, S., & Siregar, A. (2019, September). Analisa Data Vibrasi Untuk Mengidentifikasi Kondisi dan Symtom Pada Generator Turbin Gas Siemens V 94.2 Pembangkit Listrik Tenaga Uap. *Jurnal Dinamis*, 7(3), 21-30.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Mobius Institute. (2012). *Vibration Training Quick Reference*.
- Nugraha, R. P. (2023). *Inspeksi Vibrasi Pada Bearing Turbin PLTU 100 MW*. Skripsi, Politeknik Negeri Jakarta, Jurusan Teknik Mesin, Depok.
- Permana, H., Isranuri, I., M. Sabri, Mahadi, & Nasution, D. (2019, Desember). ANALISA DATA VIBRASI UNTUK KLASIFIKASI KERUSAKAN KOMPRESSOR TURBIN GAS PADA PT. PLN SEKTOR PEMBANGKITAN BELAWAN. *Jurnal Dinamis*, 7(4).
- PRUFTECHNIK. (1998). *Machine diagnosis: Quick and easy through FFT analysis* (May 2010 ed.).
- PT. Cemindo Gemilang. (2019). *Operation Manual & Training Document Waste Heat Recovery System*.
- Rarianto, E. (2016). *ANALISIS VIBRASI UNTUK MEDETEKSI KERUSAKAN PADA TURBIN UAP UBB PABRIK III DI PT. PETROKIMIA GRESIK*. Tugas Akhir, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Fakultas Teknologi Industri, Surabaya.
- Santoso, K. J. (2019, Juni). Analisis Misalignment Dengan Vibration Trend Analysis . *Jurnal Teknik Mesin*, 8(3), 208-223.
- Shenzhen Jumaoyuan Science And Technology Co., Ltd. (2016). *Vibration Meter User's Manual Benetech GM63A*. Shenzhen, China.
- Silva, C. W. (2000). *Vibration Fundamentals and Practice*. United States of America: CRC Press.
- SPX Cooling Technologies, Inc. (2009). *Cooling Tower Fundamentals* (Vol. 2). (J. C. Hensley, Ed.) United States of America.
- Surindra, M. (2015). Evaluasi Spektrum Vibrasi Kerusakan Misalignment Shaft Dan Nilai Investasi Balancing Shaft Pada Booster Pump BFP. *Engineering: Jurnal Bidang Teknik*, 10(1), 18-25.
- United Nations Environment Programme. (2006). *Peralatan Energi Listrik: Motor Listrik*.
- Wardjito, & Cahyo, H. (2015, Juni). Optimalisasi Analisa Vibrasi Untuk Mendekripsi Gejala Misalignment Pada Mesin Berputar. *Jurnal Keilmuan dan Terapan Teknik*, 4(1), 32-54.




© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

- RuK Cipta :**

 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

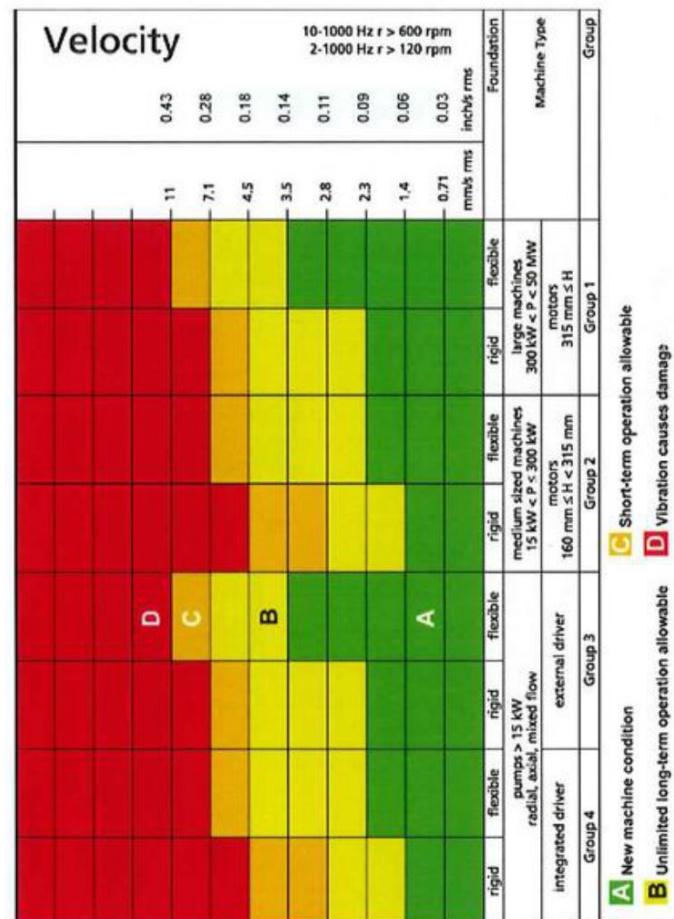

ISO 10816-3 Vibration Severity Chart




© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:**
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.**
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta**
 - 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta**

Static Imbalance

Symptoms: 1X radial (V & H)
In phase across machine - $90^\circ \pm 30^\circ$ between vertical and horizontal.

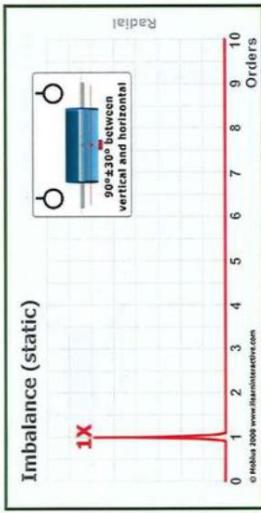


If a machine were out of balance we would expect to see a sinusoidal time waveform, with a frequency of the running speed, and a large peak in the spectrum at the running speed (1X).

The simplest type of imbalance is equivalent to a heavy spot at a single point in the rotor. This is called a static imbalance because it will show up even if the rotor is not turning - if placed in frictionless bearings the rotor will turn so the heavy spot is at the lowest position.

Static imbalance results in 1X forces on both bearings of the rotor, and the forces on both bearings are always in the same direction. The vibration signals taken at each end of the machine (in the same direction) are in-phase. There will be **90° ±30°** between readings taken in the vertical and horizontal directions.

Dynamic Imbalance

Symptoms: 1X radial (V & H)
Levels highest in horizontal axis (due to greatest flexibility).
0-180° phase difference across machine. 90° ±40° between vertical and horizontal.

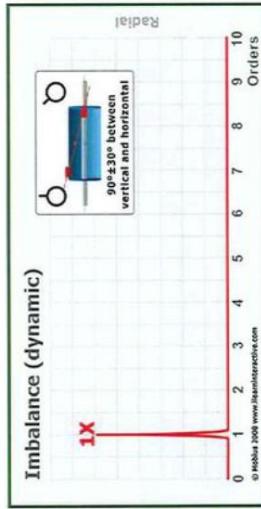

The technical way to describe unbalance is as a condition where "a shaft's geometric centerline and mass centerline do not coincide", or where "the center of mass does not lie on the axis of rotation". In other words, there is a heavy spot somewhere along the shaft.

Dynamic imbalance is a combination of static and couple imbalance. 1X RPM will dominate, but will be highest in the direction the machine can move most freely – typically in the horizontal axis.

The phase difference from one end of the machine to the other could range between **0** and **180°** out of phase. There will be **90° ± 40°** between vertical and horizontal readings. The difference between vertical and horizontal readings taken from each bearing should be approximately equal.

Dynamic Imbalance

Static Imbalance



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta


Hak Cipta:

- KUNCI JAWABAN**

 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Imbalance: Overhung Machines

Symptoms: High 1X axial, 1X radial (V & H)
Axial Phase readings in-phase.

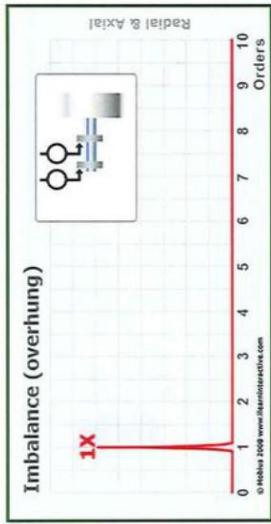


In an overhung or cantilevered machine, you will see a high 1X vibration level in the axial direction, as well as the vertical and horizontal. Measurements in the axial direction will be in-phase. The difference between vertical and horizontal readings taken from each bearing should be approximately equal.

We see the high 1X in axial because the imbalance creates a bending moment on the shaft, causing the bearing housing to move axially. Examples of overhung rotors are close-coupled pumps, axial flow fans, and small turbines.

couple Imbalance

Symptoms: 1X radial (V & H)
Out of phase across machine. $90^\circ \pm 30^\circ$ between vertical and horizontal.

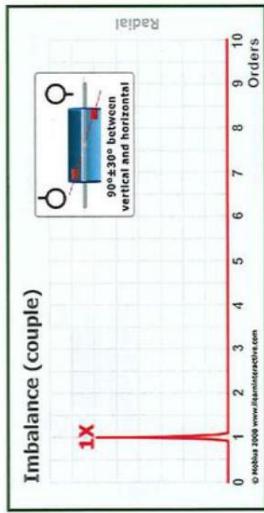

If a machine were out of balance we would expect to see a sinusoidal time waveform, with a frequency of the running speed, and a large peak in the spectrum at the running speed (1X).

A rotor with couple imbalance may be statically balanced (it may seem to be perfectly balanced if placed in frictionless bearings). But when rotated, it will produce centrifugal forces on the bearings.

The vibration signals taken at each end of the machine (in the same direction) are **180°** out-of-phase. There will be **90° ± 30°** between readings taken in the vertical and horizontal directions.

(lanjutan)


© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Misalignment

Frequencies: 1X and 2X (and 3X and 4X...)

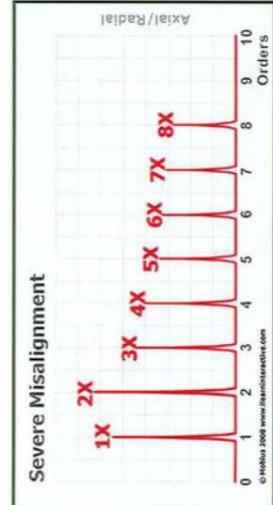

In short, misalignment is a condition where the centerlines of coupled shafts do not coincide.

If the misaligned shaft centerlines are parallel but not coincident, then the misalignment is said to be parallel (or offset) misalignment.


If the misaligned shafts meet at a point but are not parallel, then the misalignment is called angular misalignment.

At misalignment causes a combination of axial and angular misalignment. Diagnosis, as a general rule, is based upon dominant vibration at twice the rotational rate ($2X$) with increased rotational rate ($1X$) levels acting in the axial and either the vertical or horizontal directions.

Phase relationships are very important as described below.

Imbalance: Vertical Machines

Symptoms: 1X, radial (horizontal). Phase readings similar in same direction at different points on machine.

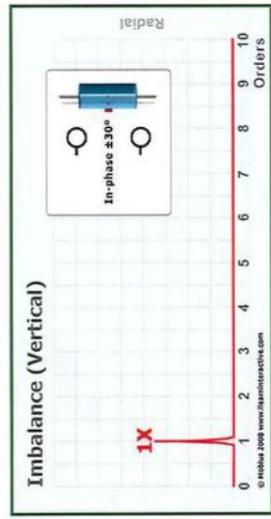


The spectrum again will show a strong 1X peak when measured in the radial direction (horizontal or tangential). To isolate motor imbalance from pump imbalance, it may be necessary to break the coupling and run the motor solo while measuring 1X. If the 1X level is still high, the problem is the motor; otherwise it is the pump.

Imbalance: Vertical Machines

(lanjutan)

Misalignment

Frequencies: 1X and 2X (and 3X and 4X...)

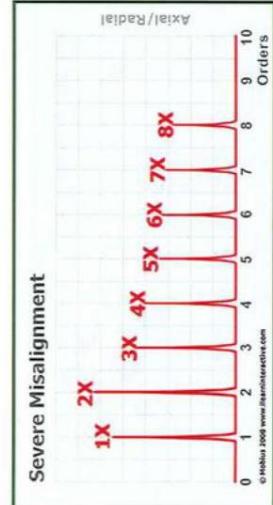

In short, misalignment is a condition where the centerlines of coupled shafts do not coincide.

If the misaligned shaft centerlines are parallel but not coincident, then the misalignment is said to be parallel (or offset) misalignment.

If the misaligned shafts meet at a point but are not parallel, then the misalignment is called angular misalignment.

At misalignment causes a combination of axial and angular misalignment. Diagnosis, as a general rule, is based upon dominant vibration at twice the rotational rate ($2X$) with increased rotational rate ($1X$) levels acting in the axial and either the vertical or horizontal directions.

Phase relationships are very important as described below.

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Looseness

Symptoms: Pedestal bearing: 1X, 2X, and 3X vertical
Structural: 1X horizontal
Rotating: 1X harmonics

Rotating looseness is caused by excessive clearance between rotating and stationary elements of the machine such as in a bearing, while non-rotating looseness is a looseness between two normally stationary parts, such as a foot and a foundation, or a bearing housing and a machine.

Structural looseness, or looseness between a machine and its foundation, will increase the 1X vibration component in the direction of least stiffness. This is usually the horizontal direction, but it depends on the physical layout of the machine.

If the misaligned shaft centerlines are parallel but not coincident, then the misalignment is said to be parallel (or offset) misalignment.


Parallel misalignment produces both a shear force and bending moment on the coupled end of each shaft. High vibration levels at 2X as well as 1X are produced in the radial (vertical and horizontal) directions on the bearings on each side of the coupling. Most often the 2X component will be higher than 1X. Depending upon the severity, parallel misalignment is severe. In this case, the noise floor is not raised (unless rotating looseness and the harmonics do not contribute to higher frequencies as they do with rotating looseness).

Axial 1X and 2X levels will be low for pure parallel misalignment.

The vibration is **180°** degrees out of phase across the coupling in the radial and axial directions.

Parallel Misalignment

Symptoms: 180° across coupling in radial direction

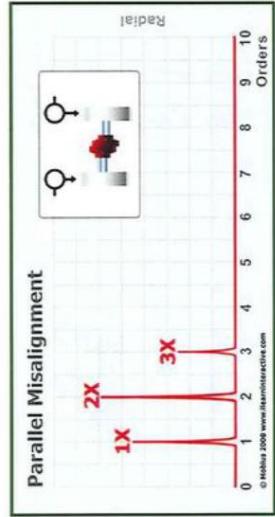

Parallel Misalignment

No Unauthorized Copies May Be Made

Page D - 15

Copyright © 2012 Robust Institute No Unauthorized Copies May Be Made

Page D - 18

Copyright © 2012 Robust Institute No Unauthorized Copies May Be Made




© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Structural Looseness

Sympoms: Structural; 1X horizontal

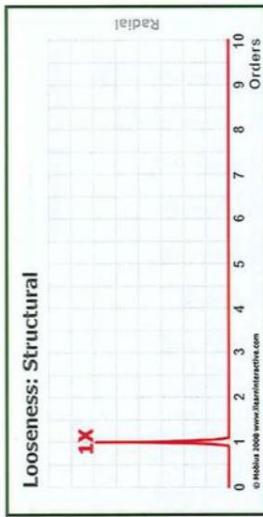

Looseness between a machine and its foundation will increase if 1X vibration in the horizontal direction, but it depends on the physical layout of the machine. This is usually the horizontal direction, especially in vertical machines.

Low-order 1X harmonics are also commonly produced if the foundation looseness is severe. It is often hard to tell which one of these two types of mounting hardware is suspected. Foundation flexibility or suspension is always greater in the horizontal axes.

If 1X horizontal is much greater than 1X vertical, looseness is suspended. If 1X horizontal is lower than 0.5X vertical, then the vibration will always be greater in the horizontal axes. If a machine has resilience to 180° phase can be used to verify this condition. There will be a 180° degrees phase difference between the machine and the base in the vertical direction.

Structural Looseness

Copyright © 2012 Relius Institute

Page D - 20

No Unauthorized Copies May Be Made


No Unauthorized Copies May Be Made

Page D - 19

No Unauthorized Copies May Be Made

Rotating Looseness

Sympoms: 1X harmonics radial (0.5X harmonics when seated)

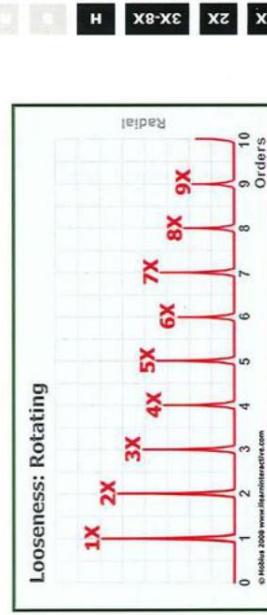

Excessive clearance in journal (steeve) and rolling element bearings (bearing looseness) will produce harmonics of 1X that can exceed, in some cases, above 10X. Even 1/3 order harmonics are possible. Excessive journal bearing clearance can produce harmonics of 1X that are double half order harmonics. They can be produced by nuts and sleeves or shaft harmonics. They are caused half order harmonics of 0.5X as shown below.

Rotating Looseness

(lanjutan)

Copyright © 2012 Relius Institute

No Unauthorized Copies May Be Made

No Unauthorized Copies May Be Made

Copyright © 2012 Relius Institute

No Unauthorized Copies May Be Made

No Unauthorized Copies May Be Made



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta


Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

(lanjutan)

Pedestal Bearing Looseness

Symptoms: 1X, 2X, and 3X radial

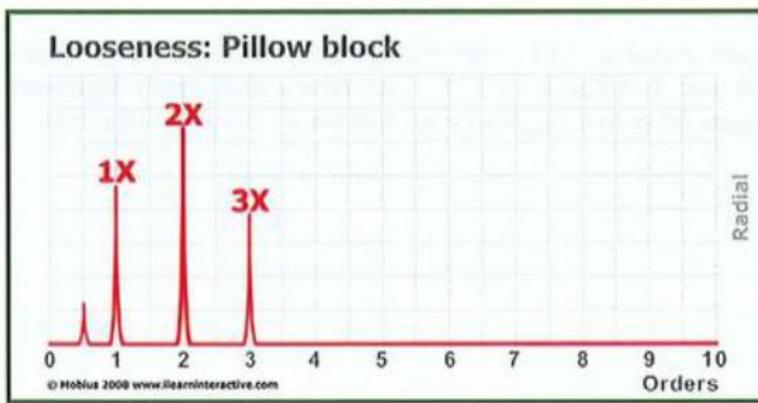

The spectrum will have components at 1X, 2X and 3X (but often no more harmonics), with a 0.5X peak in more severe cases.

Phase can again be used to verify this condition. There will be a 180 degrees phase difference between the bearing and the base.

Pedestal Bearing Looseness



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta


Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 3. Spektrum Vibrasi Sebelum Perbaikan

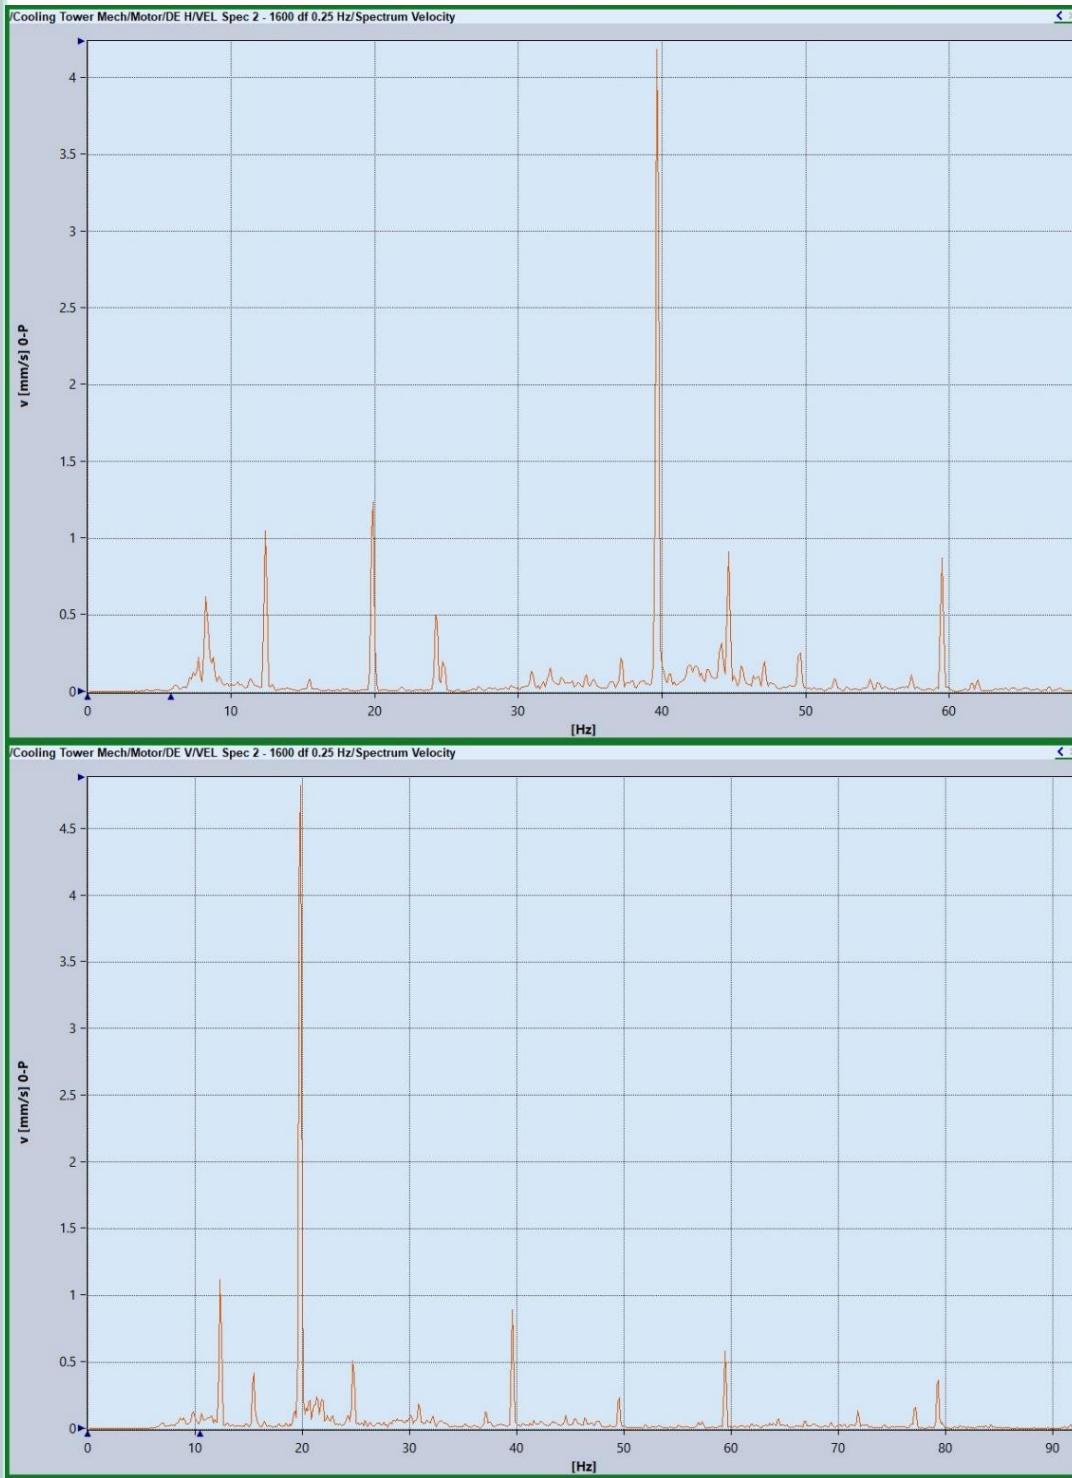



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

(lanjutan)





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

(lanjutan)





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 4. Laporan Perbaikan Alignment

S61_CT1B_M1 ANALYSIS REPORT		VibScanner II	PROFTECHNIK	Date	: 16 OCTOBER 2023
Hasil Perbaikan yang dilakukan		WHRs			
1. Vibrasi motor DE dominan diarah axial turun menjadi 6,08 [mm/s] 2. Vibrasi motor NDE dominan diarah Axial turun menjadi 5,02 [mm/s] 3. Vibrasi pada sisi Horizontal Gear Box turun menjadi 5,34 [mm/s] 4. Spektrum Env. Menunjukkan adanya indikasi kerusakan bearing motor (BPFI). Lifetime bearing diasumsikan dalam kondisi 70% baik. Perlu dilakukan monitoring lebih lanjut.					

DETAIL EQUIPMENT	
<p>COOLING TOWER ASSEMBLY</p> <p>MOTOR — MEMBRANE COUPLING — GEARBOX — FAN</p>	

MEASUREMENT DATA	
ROUTE STATUS REPORT	
Analysed 13.10.2023 VIBSCANNER 2 - SN 52000688	
PT. CEMINDO GEMILANG / TEMPLATE ANALISA ENV / COOLING TOWER	
STATUS MEAS. LOCATION	MEASUREMENT TASK
OK Motor / DE / HORIZONTAL	Ov Vel 10 - 1000 Hz RMS
OK Motor / DE / VERTICAL	Ov Vel 10 - 1000 Hz RMS
OK Motor / DE / AXIAL	Ov Vel 10 - 1000 Hz RMS
OK Motor / NDE / HORIZONTAL	Ov Vel 10 - 1000 Hz RMS
OK Motor / NDE / VERTICAL	Ov Vel 10 - 1000 Hz RMS
OK Motor / NDE / AXIAL	Ov Vel 10 - 1000 Hz RMS
OK Motor / DE / H	Ov Vel 10 - 1000 Hz RMS
OK Motor / DE / H	Shock Pulse Peak
OK Motor / DE / V	Shock Pulse Carpet
OK Motor / DE / V	Ov Vel 10 - 1000 Hz RMS
OK Motor / DE / A	Ov Vel 10 - 1000 Hz RMS
	16/10/2023 6,08 mm/s
Sebelum di lakukan perbaikan	Setelah di lakukan perbaikan
ROUTE STATUS REPORT	
cek vibrasi ct di 40 Hz after alignment 16/10/2023 VIBSCANNER 2 - SN 52000739	
WHRs / COOLING TOWER AREA WHRS / COOLING TOWER 2	
STATUS MEAS. LOCATION	MEASUREMENT TASK
OK Motor / NDE H	Ov Vel 10 - 1000 Hz RMS
OK Motor / NDE H	Shock Pulse Peak
OK Motor / NDE V	Ov Vel 10 - 1000 Hz RMS
OK Motor / NDE V	Shock Pulse Peak
OK Motor / NDE A	Ov Vel 10 - 1000 Hz RMS
OK Motor / NDE A	Shock Pulse Peak
OK Motor / DE H	Ov Vel 10 - 1000 Hz RMS
OK Motor / DE H	Shock Pulse Carpet
OK Motor / DE H	Ov Vel 10 - 1000 Hz RMS
OK Motor / DE A	Ov Vel 10 - 1000 Hz RMS
	16/10/2023 3,56 mm/s
WHRs / COOLING TOWER AREA WHRS / GEAR BOX CT FAN NO 2 DE	
STATUS MEAS. LOCATION	MEASUREMENT TASK
OK GEAR BOX DE / HORIZONTAL	Ov Vel 2 - 1000 Hz RMS
	16/10/2023 5,02 mm/s
WHRs / COOLING TOWER AREA WHRS / GEAR BOX CT NO 2 NDE	
STATUS MEAS. LOCATION	MEASUREMENT TASK
OK GEAR BOX NDE / HORIZONTAL	Ov Vel 2 - 1000 Hz RMS
OK GEAR BOX NDE / HORIZONTAL	Ov Acc 10 - 10 000 Hz RMS
	16/10/2023 5,34 mm/s
	16/10/2023 0,292 g



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

(lanjutan)



PERBAIKAN YANG TELAH DLAKUKAN	
	Alignment antara gearbox dengan motor
	Pembersihan kerak pada fan cooling motor



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta


Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

(lanjutan)

	RESULT ALIGNMENT ANALYSIS	
	Periode: Oktober 2023	

1. Skema dan Dimensi Mesin (Cooling Tower)

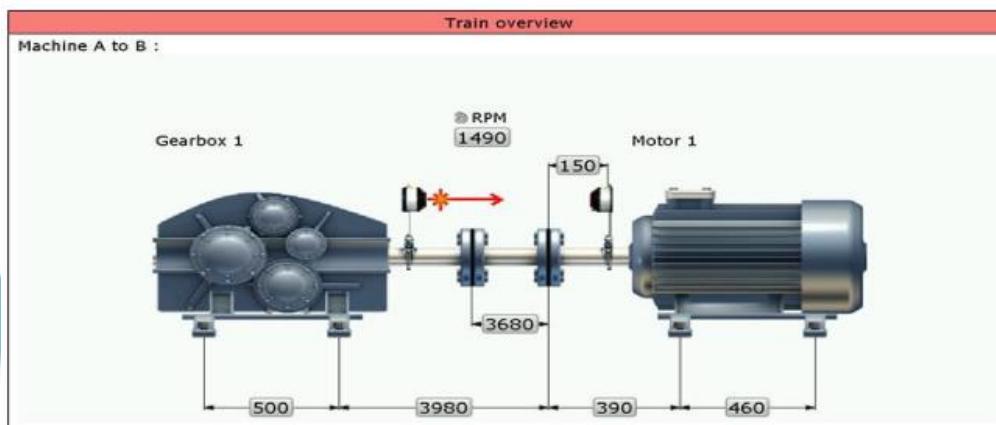

Gambar diatas adalah skema mesin yang di alignment. Mesin sebelah kanan, yang bersifat 'Moveable', dapat digerakan, mesin sebelah kiri yang bersifat 'Tidak dapat digerakkan' (stationery) selama pekerjaan alignment dilakukan.

2. Toleransi

Alignment shaft dengan dimensi dan speed (1500RPM) diatas, jenis kopling', menggunakan batas toleransi tertentu.

Dalam batas 'dapat diterima' (*acceptable*), pada alat disimbolkan 'OK /muka senyum', nilai 'Offset '-nya sebesar 4.480 mm, dan nilai 'Gap '-nya sebesar 4.480 > mm (Lihat Tabel).

Sedangkan dalam batas yang lebih teliti, yaitu 'bagus' (*excellent*), pada alat disimbolkan 'muka tersenyum- ☺ ', nilai Offset '-nya sebesar 2.165 mm, dan nilai 'Gap '-nya sebesar < 2.615 mm.


Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

(lanjutan)

Table Correction Laser Shaft Alignment (Sebelum Alignment)

Correction Alignment			
	Vertical	Horizontal	Unit
Offset	-12.119 (mm)	Offset	1.011 (mm)
Gap	0.131 (mm)	Gap	8.144 (mm)

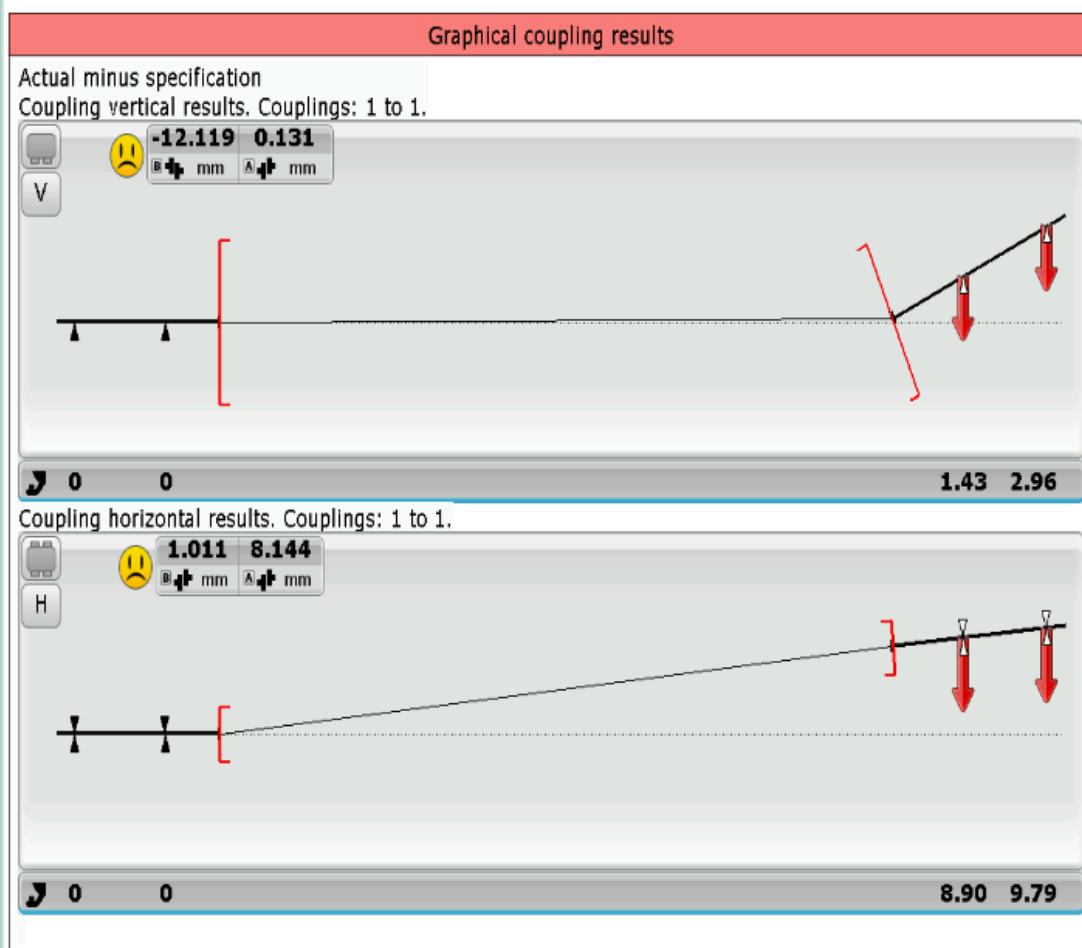HASIL PENGAMBILAN DATA SEBELUM ALIGNMENT




© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta


Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

(lanjutan)

Table Correction Laser Shaft Alignment (Sesudah Alignment)

Correction Alignment			
	Vertical	Horizontal	Unit
Offset	-0.097 (mm)	Offset	0.871 (mm)
Gap	-0.337 (mm)	Gap	1.423 (mm)

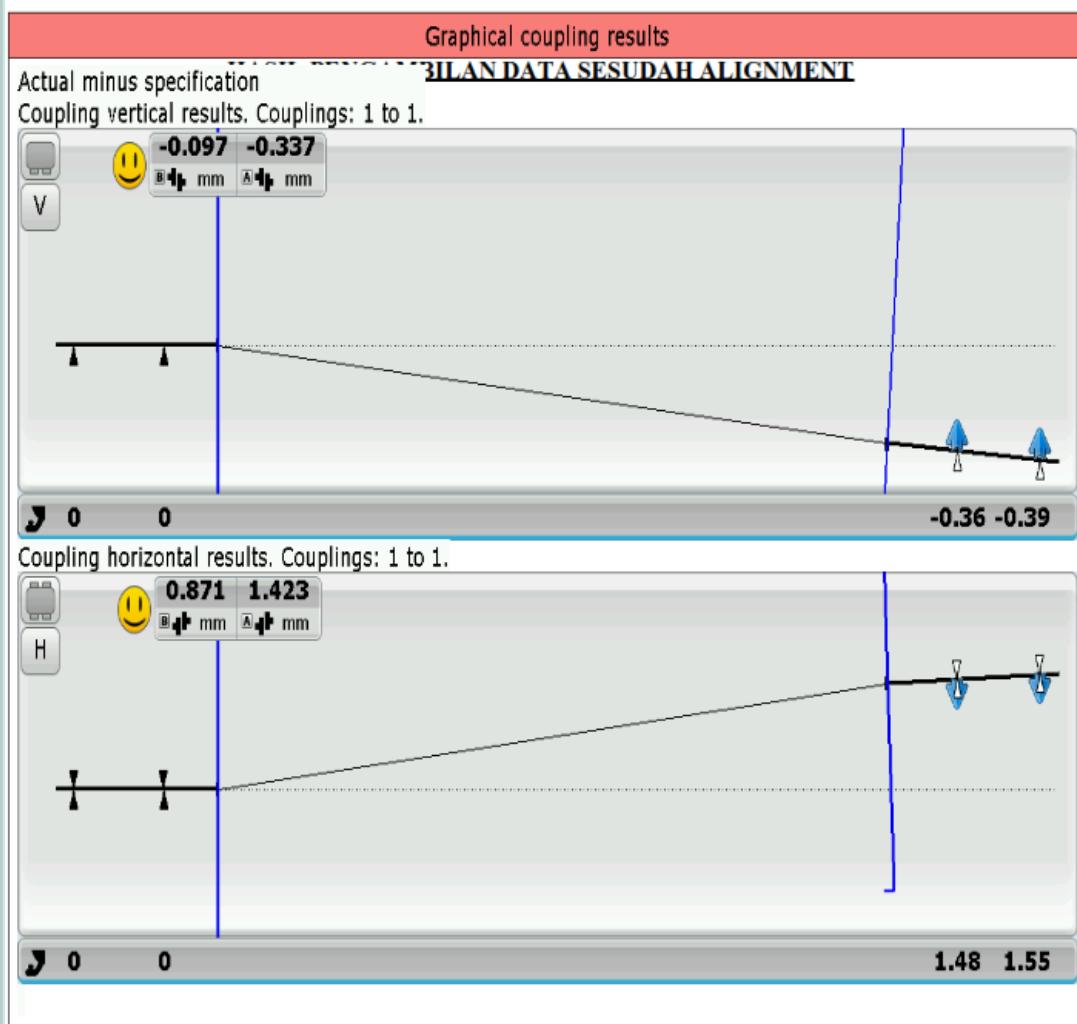



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

(lanjutan)

TABEL STANDAR TOLERANSI ALIGNMENT

Tolerances		
Coupling 1 :		
Spacer, tolerance type: Table	Value:	Unit:
Excellent:		
Offset B	2.615	[mm]
Offset A	2.615	[mm]
Acceptable:		
Offset B	4.480	[mm]
Offset A	4.480	[mm]

Kedua Gambar diatas memperlihatkan bahwa secara Vertical kedudukan sudah dalam kondisi yang bagus‘excellent’dengan symbol ‘’, dan secara Horizontal kedudukan sudah mendapatkan kondisi yang bagus‘excellent’dengan symbol ‘muka tersenyum ’ ,

3. Kesimpulan

Setelah melakukan alignment mesin layak untuk beroperasi

FOLLOW UP / RECOMMENDATION
1. Reinforce pondasi motor untuk menahan beban axial 2. Cek pondasi , terutama pada bagian gearbox. 3. Perlu dilakukan nya reinforcement untuk menahan getaran axial pada sisi motor 4. Cek balansing blade pada gearbox 5. Monitoring bearing NDE dan DE pada motor

ROTATING EQUIPMENT VALIDATION			
Note :	Approved by,	Acknowledge by,	Acknowledge by,
N :	N : PP Electric	N : CBM Team	

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 5. Spektrum Vibrasi Setelah Perbaikan





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

(lanjutan)





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

(lanjutan)

